

Q:C07-2C-？，運轉之後出現“105”異常碼

1. 為定位停車模式下，不能停在"週期近接"角度裡。
 - (1) 先檢查是否無停車定位近接。
 - (2) 檢查定位停車近接感應角度與週期近接感應角度是否重疊。
如是: 請將重疊的角度錯開。
 - (3) 感應鐵片是否鬆脫或近接開關是否鎖緊。
如是: 請將感應片鎖緊或將近接開關鎖緊。
2. 如有需要再通知我們, 請回覆控制箱內部板子的名稱或隨機資料上第一頁上面
生產單號: _____ 或 serial no:
或控制箱內部有一粉紅色貼紙上也有 serial no: