

7-02 隔袋異常排除方法

1. 在機器打落棒結構出現異位問題,造成隔袋近接沒有感應的情形
請檢查機器打落棒結構是否有脫離的情形,並且旋轉至正確位置
2. 隔袋近接有損壞或是無法感應到感應片問題
 - .請檢查隔袋近接是否為正常,並且有感應時,信號有傳送到配線板上的A04端子上
 - A.若近接已損壞請更新,若配線有掉落請接好,
請檢查隔袋近接的感應片是否可以與隔袋近接正常感應信號
 - B.若感應片無法與隔袋近接有感應時,請調整到正確的位置,並且隔袋近接為可以感應到信號。



A04

配線板 ↑